

**Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2020



Nazwa kwalifikacji: **Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń**

Oznaczenie kwalifikacji: **M.44**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M.44-01-22.01-SG

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2022

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.


Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


Zadanie egzaminacyjne

Na podstawie załączonej dokumentacji w postaci rysunków (aksonometrycznego *Nakrętki* i złożeniowego *Zespół koła pasowego*) oraz tabeli 1:

- wykonaj na stanowisku komputerowym wyposażonym w oprogramowanie CAD, rysunek wykonawczy nakrętki w dwóch rzutach prostokątnych (półwidok-półprzekrój i widok) w podziałce 2:1. Szablon rysunku znajduje się na pulpicie komputera w folderze EGZAMIN MG.44.
- zapisz w tabeli arkusza, **Proces technologiczny montażu** proces technologiczny montażu zespołu koła pasowego,
- zapisz w tabeli arkusza, **Karta technologiczna** uproszczony proces technologiczny obróbki nakrętki (półfabrykatem jest pręt o przekroju sześciokątnym), dobierz i zapisz obrabiarki skrawające, narzędzia obróbkowe oraz sprawdziany i przyrządy pomiarowe niezbędne w procesie obróbki nakrętki.

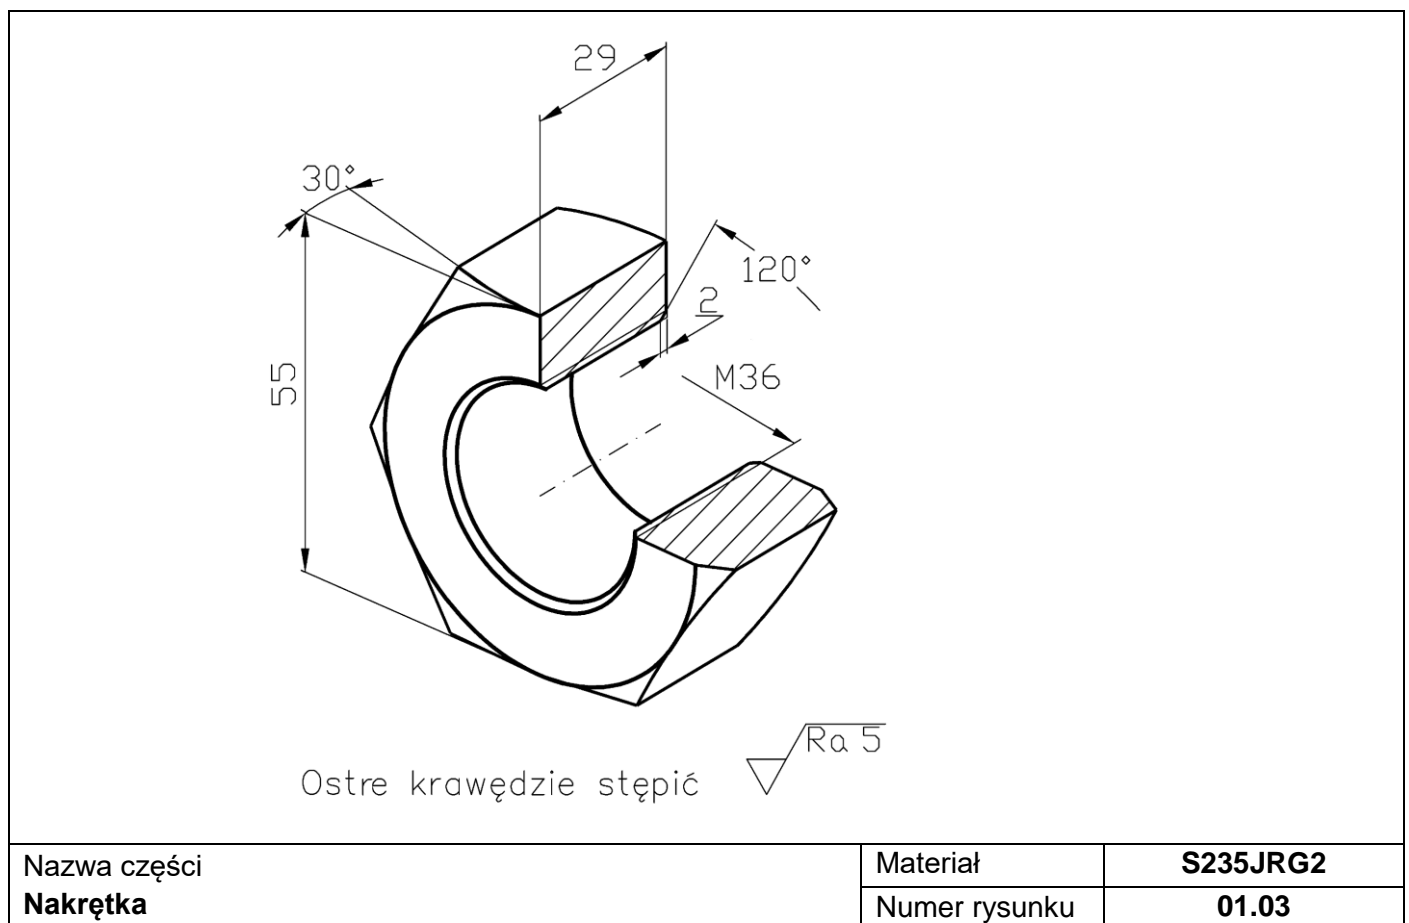

Rysunek 1. Nakrętka

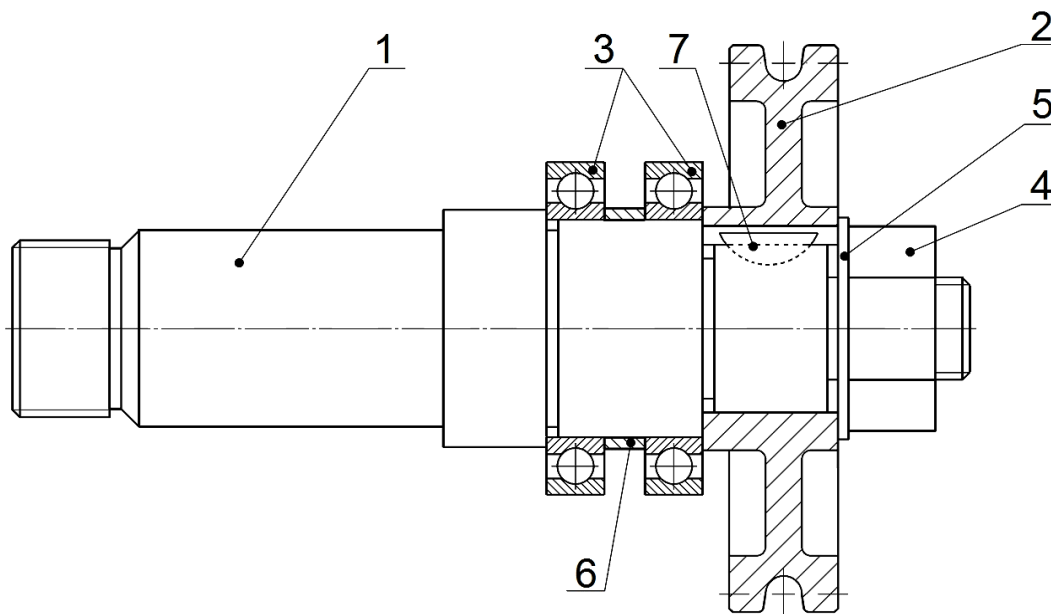

7.	Wpust czólenkowy 12x19	1	DIN 6888
6.	Tuleja dystansowa	1	01.04
5.	Podkładka sprężysta 36,5	1	PN-77/M-82008
4.	Nakrętka M36	1	01.03
3.	Łożysko kulkowe 6010	2	PN-79/M-86100
2.	Koło pasowe	1	01.02
1.	Wał	1	01.01
Numer części	Nazwa części	Szt.	Numer rysunku/norma
Nazwa zespołu			Numer rysunku
Zespół koła pasowego			01.00

Rysunek 2. Zespół koła pasowego

Tabela 1. Wykaz obrabiarek skrawających, narzędzi obróbkowych oraz sprawdzianów i przyrządów kontrolno-pomiarowych

obrabiarki skrawające	
1.	przecinarka z tarczą tnącą
2.	frezarka pionowa
3.	wiertarka stołowa
4.	tokarka karuzelowa
5.	szlifierka do wałków
6.	szlifierka do płaszczyzn
7.	tokarka uniwersalna kłowa
narzędzia obróbkowe	
1.	nóż tokarski imakowy prosty
2.	nóż tokarski imakowy wygięty
3.	nóż tokarski imakowy wytaczak prosty
4.	nóż tokarski do gwintów wewnętrznych trapezowych
5.	nóż tokarski do gwintów zewnętrznych trapezowych
6.	nóż tokarski do gwintów wewnętrznych metrycznych
7.	nóż tokarski do gwintów zewnętrznych metrycznych
8.	nóż dłutowniczy
9.	frez tarczowy
10.	frez kształtowy modułowy
11.	frez trzpieniowy walcowo-czołowy
12.	komplet pogłębiaczy stożkowych: 120° ($\phi 16$, $\phi 40$, $\phi 63$)
13.	komplet wiertel: od $\phi 2$ do $\phi 40$
14.	komplet rozwiertaków: H7 od $\phi 4$ do $\phi 40$
15.	pilnik
sprawdziany i przyrządy kontrolno-pomiarowe	
1.	profilometr
2.	liniał krawędziowy
3.	wzorcy chropowatości
4.	wzorcy zarysu gwintu trapezowego
5.	suwmiarka modułowa
6.	suwmiarka uniwersalna
7.	głębokościomierz suwmiarkowy
8.	mikrometr zewnętrzny: 0÷25 mm
9.	mikrometr zewnętrzny: 25÷50 mm
10.	mikrometr zewnętrzny: 50÷75 mm
11.	mikrometr wewnętrzny szczękowy jednostronny: 5÷30 mm
12.	mikrometr wewnętrzny szczękowy dwustronny: 5÷55 mm
13.	sprawdzian szczękowy do wałków
14.	sprawdziany trzpieniowe do gwintów metrycznych: M30, M36, M40
15.	sprawdziany tłoczkowe dwugraniczny do otworów: $\phi 30H7$, $\phi 36H7$, $\phi 40H7$

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- rysunek wykonawczy nakrętki (wydruk z programu CAD),
- wykaz zabiegów montażowych zespołu koła pasowego - proces technologiczny montażu,
- wykaz zabiegów i operacji technologicznych obróbki nakrętki - karta technologiczna;
- wykaz niezbędnych obrabiarek skrawających, narzędzi obróbkowych oraz sprawdzianów i przyrządów pomiarowych - karta technologiczna.

Proces technologiczny montażu

Nazwa zespołu: Zespół koła pasowego	Numer rysunku: 01.00
Wykaz zabiegów montażowych	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Karta technologiczna

Nazwa części: Nakrętka	Numer rysunku: 01.03
Materiał wyjściowy: Pręt sześciokątny 55 o długości 100 mm Gatunek materiału: S235JRG2	
Wykaz zabiegów i operacji technologicznych obróbki	
.....	
Wykaz niezbędnych obrabiarek skrawających	
.....	
Wykaz niezbędnych narzędzi skrawających	
.....	
Wykaz niezbędnych sprawdzianów i przyrządów pomiarowych	
.....	

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam wydruki w liczbie: kartek – czystopisu i kartek – brudnopisu.

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam dołączenie przez zdającego do arkusza egzaminacyjnego wydruków w liczbie kartek łącznie.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN